

PM-ST1104

Erstzulassung : 31.03.2015  
 Letzte HU : -  
 Auftrags-Nr./Intern :  
 km-Stand : 42900  
 zGM / zAL [kg] : 2117  
 Fz-Ident.-Nr. : TMBJE  
 Fz-Art : Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.  
 : Kombilimousine  
 Fz-Hersteller : SKODA (CZ)  
 Fz-Typ : 3T  
 Ende der HU : 14.03.2018, 14:05 Uhr

TÜV®  
 M1  
 AC  
 8004  
 A1000168

Messwerte:

Achse	Bremswerte					
	Funktionswerte		Mess- und Funktionswerte der Bremse			
	Sensor	Betätigung	Links	Rechts	Σ Ist	Σ Min
1	37,4	68	330	320	650	292
2	76,5	139	260	270	530	256
	Feststellbremse		270	260	-	-

Beim Betätigen der Feststellbremse wurde die Blockiergrenze erreicht  
 Abbremsung FBA (%): 25      Berechnungsmasse in kg: 2117

Achse	Anteil (%)	
	Ist	Min
1	71,5	49
2	28,5	21

Nachweis über die Durchführung der Abgasuntersuchung nach Nummer 1.2.1.1 Anlage VIII StVZO							
Prüfbereitschaft		alle Systemtests durchgeführt					
Fehlerspeicher		abgasrelevante Fehler				0	i.O.
Ergebnis Kontrollleuchte Motordiagnose (MIL)							
Messwerte	Fahrzeug-Solldaten		Fahrzeug-Istdaten			Ergebnis	
	Minimum	Maximum					
Motortemperatur	°C	40		41		# i.O.	
Leerlauf-Drehzahl	min <sup>-1</sup>	800	1000	836	834    833	i.O.	
Abregel-Drehzahl	min <sup>-1</sup>	2400	5200	2503	2505    2504	i.O.	
Trübungswert	m <sup>-1</sup>		0.6 P	0.00	0.00    0.00		
Beschleunigungszeit	s		5.0	0.52	0.50    0.53		
Messzeitanteil	s	0.5					
Messmodus	B (Ansprechzeit t = 0.9 - 1.1 s)						
Sonde	1 (Durchmesser 10 mm, Auspuff Ø 70 mm)						
Ergebnis							
Trübungsbandbreite	m <sup>-1</sup>		max. 0.2		0.00	i.O.	
arithmetischer Trübungsmittelwert	m <sup>-1</sup>		max. 0.6		0.00	i.O.	
Beschleunigungs-Bandbreite	s		max. 0.5		0.02	i.O.	
Gesamtergebnis der AU						bestanden	
AU-Messgerät	opacilyt 1030 V2.21D 192 0847 11/2017						

Berechnung (EUR):	Untersuchungsentgelt Netto:	83,61
	MwSt 19% :	15,89
<b>Gesamtbetrag Brutto:</b>		<b>99,50</b>

Obiger Betrag enthält das Entgelt für die Bereitstellung von Prüfvorgaben gemäß StVZO in Höhe von 1,00 EUR zzgl. USt.  
 ----- Dieser Beleg kann im Sinne des Par. 14 UStG zum Vorsteuerabzug verwendet werden -----

TNM 01 08.17 2.500.000

GM = Geringe Mängel EM = Erhebliche Mängel VU = verkehrsunlöslich

Versionen Mobile TÜV 2 4.1.3.0 FSD HU 4.13.3 Mangelbaum 1.0.12  
 AU6 35L501 B2D5EB40 EOB-030 V1.27 QS-Nr BW-4-0815

TÜV NORD Mobilität GmbH & Co. KG - Am TÜV 1 - 30519 Hannover

Telefon 0511 998-62526  
 Fax 0511 998-61747  
 info@tuev-nord.de  
 www.tuev-nord.de

Amtsgericht Hannover HRA 27006  
 USt.-IdNr.: DE 813818504  
 Steuernr.: 25/207/00992  
 Vorsitzender des Aufsichtsrates

Deutsche Postbank AG, Hannover  
 BIC (SWIFT-Code): PBNKDEFFXXX  
 IBAN-Code: DE 63 2501 0030 0608 9023 01

TÜV NORD Mobilität  
 Verwaltungsgesellschaft mbH, Hannover  
 Amtsgericht Hannover: HRB 61319  
 Geschäftsführer: Udo von Alvensleben

Blatt 2 von 2

TÜV NORD Mobilität GmbH & Co. KG  
 Überwachungsorganisation  
 Region Brandenburg  
 Am TÜV 1, 30519 Hannover  
 Prüfort:

Untersuchungsbericht D-

vom 14.03.2018



PM-ST1104

Erstzulassung : 31.03.2015  
 Letzte HU : -  
 Auftrags-Nr./Intern :  
 km-Stand : 42900  
 zGM / zAL [kg] : 2117  
 Fz-Ident.-Nr. : TMBJEI  
 Fz-Art : Fz z. Pers. bef. b. 8 Spl.  
 Fz-Hersteller : SKODA (CZ)  
 Fz-Typ : 3T  
 Ende der HU : 14.03.2018, 14:05 Uhr

TÜV®  
 M1  
 AC  
 8004  
 A1000168

**Hauptuntersuchung gem. § 29 StVZO mit einer Abgasuntersuchung - Dieselmotor**

Ergebnis	Nachprüfung	HU-Plakette
Erhebliche Mängel	erforderlich	nein

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

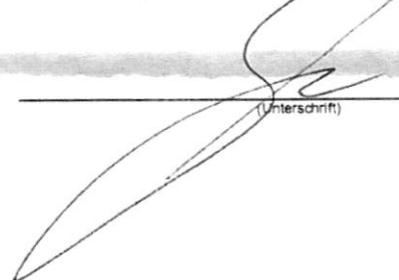
an Ihrem Fahrzeug wurden folgende Mängel festgestellt:

- Schadstoffrelevante Bauteile / Abgasanlage Mot.Manag.Abgasreinsys.stimmt aufgr.d.Nichtums. d. angeordnet.Nebenbestimm.z.Typgen.i.Rahm.e. Rückrufs nicht.m.Typgen.überein

Einstufung<sup>1)</sup>  
 EM

- ✗ Die Prüfplakette durfte nicht zugeteilt werden.
- ✗ Die festgestellten Mängel müssen unverzüglich behoben werden und das Fahrzeug muss zur Nachprüfung der Mängelbeseitigung unter Vorlage des Untersuchungsberichtes spätestens bis zum Ablauf von einem Monat nach dem Tag der Hauptuntersuchung wieder vorgeführt werden.Wird diese Frist nicht eingehalten oder der Untersuchungsbericht bei der Nachprüfung nicht vorgelegt ist eine neue Hauptuntersuchung durchzuführen.

Ihr TÜV-Sachverständiger:

  
 (Unterschrift)



TMM 01 08.17 2.500.000

<sup>1)</sup> GM = Geringe Mängel EM = Erhebliche Mängel VU = verkehrsun-sicher